


# 太陽光発電所 Before/After 改善事例集

事例: D-003 杭基礎周辺の余盛対策

2025/1/6



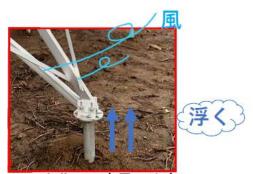

東北 ※春風に注意※

雪解け後の春は地面がぬかるんで いる為、沼のようになっている

風が吹くと発電所全体が振動する

杭が浮きやすい状況になる

資料提供)日本太陽光発電検査技術協会(J-PITA)

### 太陽光発電所 改善事例 Before/After 事例: D-003



#### 杭基礎の引抜強度改善策

資料提供)日本太陽光発電検査技術協会(J-PITA)

事例No.	対象項目	問題点
D-003	土木·地盤	・杭基礎の周囲が水に浸かり、杭と地盤の間に水が浸入して引抜強度が 低下する

是正工事前、杭周辺が水に浸かっている様子 **Before** 



杭と地盤との間に水が侵入し、土中の 含水率が高くなっている状態。

杭長さ:2,000mm、埋込深さ:1,700mm

300~350 kgf (2,940~3,430N) 程度の引抜力で杭が浮き上がった。





### 太陽光発電所 改善事例 Before/After 事例: D-003



#### 杭基礎の引抜強度改善策

資料提供)日本太陽光発電検査技術協会(J-PITA)

事例No.	対象項目	問題点
D-003	土木•地盤	・杭基礎の周囲が水に浸かり、杭と地盤の間に水が浸入して引抜強度が 低下する

**After** 

#### 杭の周囲を余盛でカバーした状態



杭長さ : 2,000mm 埋込深さ:1,700mm



杭の周囲に余盛を行い、 杭と地盤との間に水が 侵入しない対策を取った

1,800 kgf(17,650N)の引抜力 に対して杭は持ちこたえた。





## 太陽光発電所 改善事例 Before/After 事例: D-003 ////



### 【まとめ】

- 杭の周辺が水に浸かり、杭と地盤との境界に水が浸入している杭は、水が浸入 していない状態の杭に比べ、引抜強度が1/5程度に低下することが確認された。
  - ※ あくまで、本試験の環境条件に対する1つの結果であって、他条件での再現性は 確認していないため、参考値としてとらえて頂きたい。
- 杭周辺に水溜まりができない対策として、杭周辺を余盛することにより、 杭と地盤との境界面への水の浸入を防ぎ、杭の引抜力低下を防止できると 考えられる。特に強風による繰り返し荷重を受け、雨水の流れにさらされる 杭基礎に対して効果的な対策であると思われる。

#### 【補足説明】

● 本評価は、一様の土質の地盤に対し、2mの間隔を あけて別々の杭にてbefore/afterの試験を行った。



